

## Rover Technik Informiert ! Bitte sofort weiterleiten

Geschäftsführer:	X
Werkstattleiter:	X
Verkauf:	
Teilewesen:	

Technische Info:	Nr. 03/99
Verfasser:	D. Zabel
Datum:	12.01 .99



### Unruhiger Motorlauf Mini MPI

- **Betroffene Fahrzeuge:**

Alle Minis mit **M**ulti **P**oint **I**njection ab Fahrgestellnummer 134456

- **Beanstandung:**

Unruhiger Motorlauf im Leerlauf oder bei konstanter Drehzahl um ca. 2000 bis 3000 U/min.

- **Ursache:**

Durch einen unserer Handelspartner haben wir erfahren, daß der Fehler eine schlechte Lötverbindung am Massepunkt SJ 5 ist, ( siehe beiliegenden Schaltplanauszug ).

- **Maßnahme:**

Dieser Massepunkt befindet sich im Motorkabelbaum neben dem Wischermotor in der Nähe der farbigen Markierung. Legen Sie den Knotenpunkt frei und verlöten den Massepunkt korrekt.

Freundliche Grüße  
ROVER Deutschland GmbH

**Abt. Service / Technik**