

BULLETIN TECHNIK



VARIANTEN:

Mini

Bulletin-NR: **0018**

CDS. ref: **R7303bu**

Ausgabe: **1**

Datum: **18.6.97**

TYPEN:

Alle Fahrzeuge mit MPi-Einspritzung bis Motornummer 12A2LK70 345346


PROBLEM:

FEHLZÜNDUNGEN, BESCHLEUNIGUNGSLÖCHER USW. - NOCKENRELUKTOR

Möglicherweise auch unrunder Leerlauf. Zustand kann intermittierend auftreten, d.h. manche Fahrten sind normal.

URSACHE:

Nockenwellenreluktorzähne nicht spezifikationsgemäß, was zu unregelmäßigen Signalen des Nockensensors führt. Da der Nockensensor nur beim Anlassen synchronisiert werden muß, wird nicht immer ein Fehler festgestellt, so daß der Motor dann bei dieser Gelegenheit normal läuft.

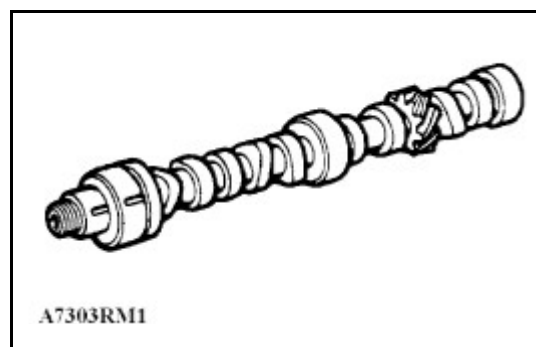

VORGEHEN:

Der oben beschriebene Zustand dürfte bereits beim Neufahrzeug deutlich zu erkennen sein, selbst wenn er nicht bei jeder Fahrt auftritt. Falls keine anderen Fehler, z.B. in der Zündung oder dem Kraftstoffsystem auftreten, die Nockenwelle austauschen. Falls die Symptome nach einiger Zeit erneut auftreten, ist eine andere Ursachen als der Nockenreluktor zu vermuten.

TEILEINFORMATIONEN:

LGC 105380.....Nockenwelle

GARANTIEANSPRÜCHE:

Reklamationscode: 1H8U

SRO: 12.13.02

Zeitvorgabe: 11,60 Std