



MODELL/VARIANTE:
Mini


Bulletin-Nr: **0007**
CDS.-Ref.: **X8419 bu**
Ausgabe: **1**
Datum: **31.03.99**

TYPEN:
Alle Fahrzeuge

PROBLEM:
VERMUTETE UNDICHTIGKEIT DER RADZYLINDER

Bei der Ausführung von routinemäßigen Service-Inspektionen wird eine Undichtigkeit an den Radzylindern diagnostiziert.

UR SACHE:
Falsche Diagnose. In den meisten Fällen handelt es sich bei der um die Radzylindermanschette herum befindlichen Flüssigkeit um Montageflüssigkeit. Diese Flüssigkeit wird vom Radzylinder-Hersteller zur Erleichterung des Einbaus des Kolbens in den Zylinder verwendet. Wenn versehentlich zu viel Flüssigkeit verwendet wird, kann sie durch die Zylindermanschette gedrückt und somit sichtbar werden.

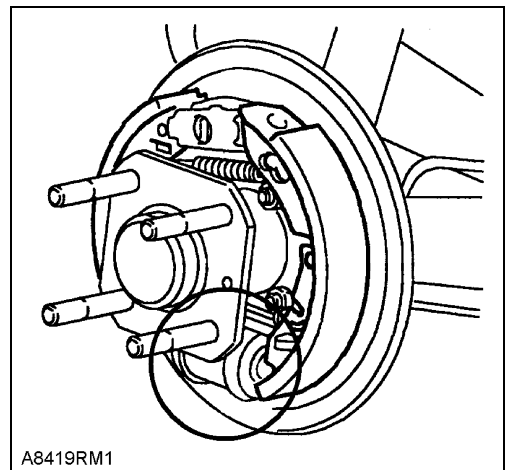

ARBEITSGANG:
Radzylinder NICHT erneuern, wenn Flüssigkeit nur an der Zylindermanschette zu erkennen ist und keine sonstigen Anzeichen von Bremsflüssigkeitsverlust oder Bremsbelagverschmutzung vorhanden sind.

TEILEINFORMATION:
Nicht zutreffend

GARANTIEANSPRÜCHE:
Nicht zutreffend