

## Rover Technik Informiert ! Bitte sofort weiterleiten

Geschäftsführer:	X
Werkstattleiter:	X
Verkauf:	
Teilewesen:	X

Technische Info:	Nr. 02/99
Verfasser:	D. Zabel
Datum:	12.01 .99



### Mini hängt auf einer Seite

- **Betroffene Fahrzeuge:**

Alle Minis

- **Beanstandung:**

Fahrzeughöhe an der Vorderachse ungleichmäßig.

- **Ursache:**

Distanzscheiben zwischen Kugelgelenk und Federbein ( Trompete ) fehlen, ( siehe beigefügte Zeichnung, Bauteil Nr. 29 ).

- **Maßnahme:**

Durch Hinzufügen einer Scheibe ( Teile Nr.: 21A1845 ) auf der hängenden Seite kann das Fahrzeugniveau korrigiert werden. Arbeitsanleitung siehe Werkstatthandbuch.

Freundliche Grüße  
ROVER Deutschland GmbH

**Abt. Service / Technik**